Rapport
Recherche de fuites

N°5735 du 04/11/2025

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention en recherche de fuite à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [ ] Caméra endoscopique
- [ ] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [ ] Colorant et lampe UV
- [X] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [X] Gaz traceur
- [ ] Humidimètre
- [ ] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [X] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [ ] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*
- [ ] Électro-induction sur revêtement
- [ ] Étude acoustique

2. CONSTATATIONS

Baisse du niveau d'eau dans la piscine.

Constatation 1 - Piscine

Une diminution inhabituelle du niveau d'eau a été constatée dans la piscine.



Vue sur la piscine



Vue sur le niveau d'eau

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuite non destructive sur les réseaux techniques de la piscine.

Lieu : Piscine

Lors de la mise sous pression d'eau du réseau du skimmer, aucune fuite n'a été constatée.



Mise sous pression d'eau skimmer




Aucune fuite observée

Lors d'un contrôle visuel, aucune anomalie n'a été constatée sur le scellement des refoulements.




Démontage des buses de refoulement

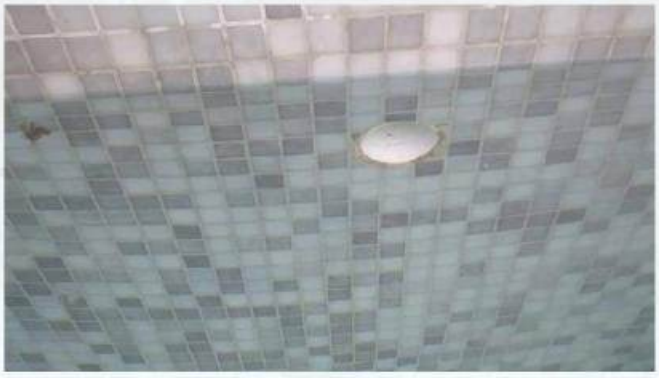

Aucune anomalie sur les scellements

Lors de la mise sous pression de l'eau du réseau des deux refoulements, une fuite a été constatée.

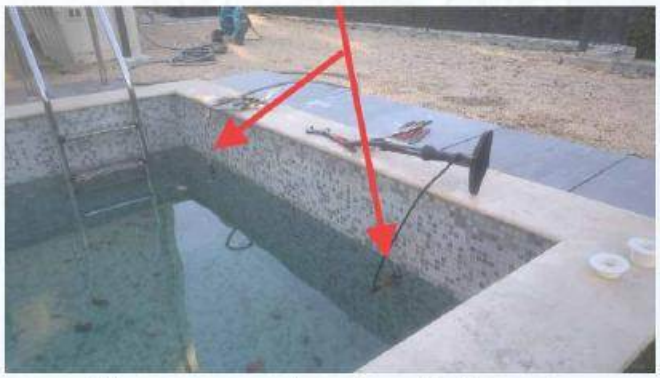

Mise sous pression des refoulements



Fuite constatée

Une injection de gaz a été réalisée dans le réseau des deux refoulements.



Injection de gaz

Suite à l'injection de gaz dans le réseau des deux refoulements, une importante émanation de gaz a été détectée dans le jardin autour de la piscine en face de l'échelle.



Zone d'émanation de gaz



Émanation de gaz

4. CONCLUSION

Fuite enterrée sur le réseau des deux refoulements localisée au sol autour de la piscine en face de l'échelle.

[redacted] nous a fait part qu'il y a déjà eu deux fuites sur le réseau des deux refoulements.



Localisation de la fuite

5. CONSEILS

Au vu des nombreuses fuites sur le réseau des deux refoulements, il serait nécessaire de refaire à neuf ce réseau jusqu'au local technique.

6. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés.
La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.
Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif.
Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.



SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA


NOUS GÉRONS VOS **RÉPARATIONS** APRÈS NOS **INTERVENTIONS** EN RECHERCHE DE FUITE

INSTALLATION . MAINTENANCE . DEPANNAGE

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

- **PLOMBERIE**
- **ÉTANCHÉITÉ**
- **CLIMATISATION**
- **CHAUFFAGE**
- **SANITAIRE**

Du **lundi** au **samedi**	8h - 19h
Gestion **RDV**	dans la journée
Gestion **mails**	7/7j
Délais d'**intervention**	48h

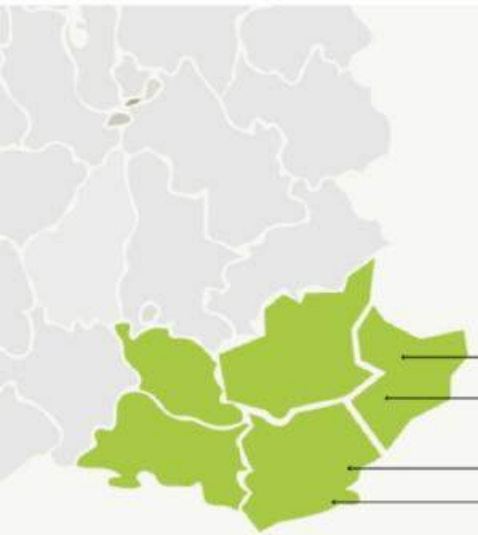

NOS AGENCES :

MONACO
SOPHIA-ANTIPOLIS
FRÉJUS
SAINTE MAXIME

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

535 route des Lucioles,
06560 Sophia-Antipolis