Rapport

PISCINE

Nos réfs : 08201 - 08/10/2026

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [X] Caméra endoscopique
- [ ] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [X] Colorant et lampe UV
- [X] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [ ] Etude acoustique
- [ ] Gaz traceur
- [ ] Géoradar
- [ ] Humidimètre
- [X] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [X] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [ ] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*

2. CONSTATATIONS

Baisse du niveau d'eau de la piscine.

Constatation 1 - Piscine

Une diminution quotidienne du niveau de l'eau a été constatée.




Vue sur la piscine

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuite non destructive sur les réseaux techniques de la piscine.

Lieu : Piscine

Lors de la mise sous pression du réseau de la prise-balais, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.

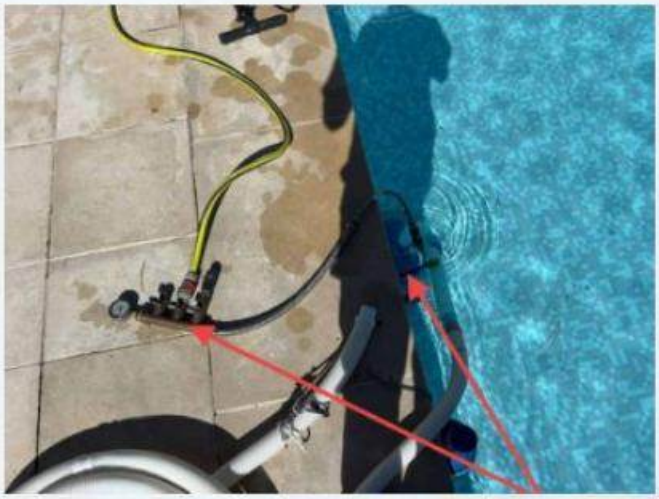

Mise sous pression



Mise sous pression

Lors de la mise sous pression du réseau des trois skimmers, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.



Trois skimmers



Mise sous pression



Pression injectée

Suite à l'inspection par caméra dans le réseau des trois skimmers, aucune anomalie n'a été observée dans la conduite.



Inspection caméra

Lors de la mise sous pression du réseau des quatres refoulements, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.



Quatre refoulements



Mise sous pression



Pression injectée

Suite à l'inspection par caméra dans le réseau des quatre refoulements, aucune anomalie n'a été observée dans la conduite.



Inspection caméra

Lors de la mise sous pression du réseau de la bonde de fond, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.




Mise sous pression

Suite à une injection de fluorescéine au niveau des scellements des quatre refoulements, une aspiration a été détectée sur le refoulement le plus à droite.



Refoulement infiltrant

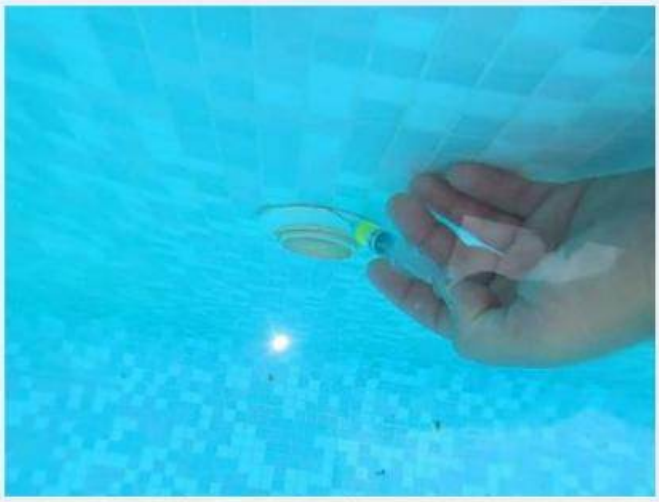

Injection de fluorescéine

Suite à une injection de fluorescéine au niveau des petits luminaires sur l'escalier, aucune aspiration n'a été détectée.




Luminaires sur l'escalier




Injection de fluorescéine

Suite à une injection de fluorescéine sur le scellement de la bonde de fond, une aspiration a été détectée autour.

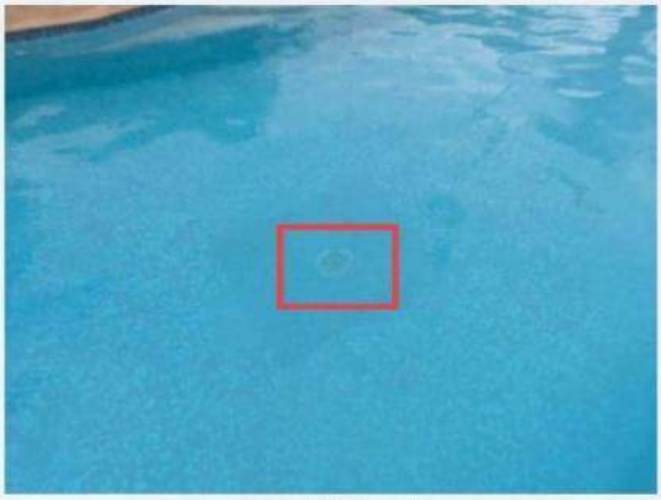

Zone infiltrante

Nous n'avons pas réussi à ouvrir les trois gros luminaires car les vis en plastique sont en mauvais état.
Nous n'avons pas voulu forcer dessus pour en éviter la casse.

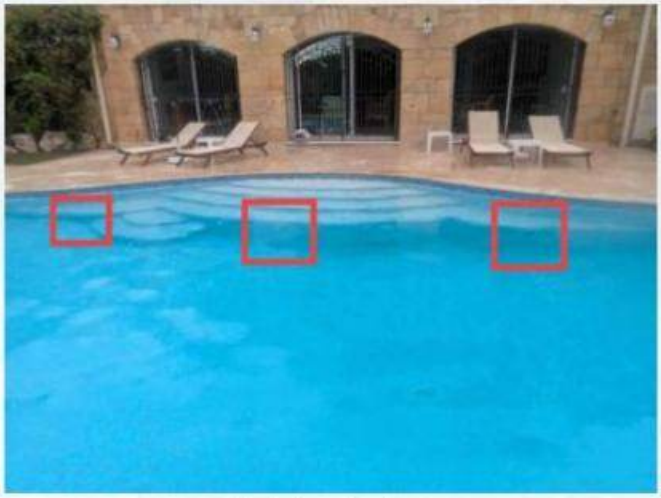

Trois luminaires

4. CONCLUSION

À ce jour, aucune fuite n'a été détectée sur les réseaux techniques de la piscine.

La baisse du niveau de la piscine est causée par des défauts d'étanchéité sur le scellement du refoulement le plus à droite et sur la bonde de fond.

Nous ne pouvons pas exclure que l'étanchéité des trois luminaires soit également en cause de la baisse de niveau d'eau de la piscine.

5. CONSEILS

Faire intervenir un pisciniste.
Il est nécessaire de faire vérifier l'étanchéité des trois luminaires et des presse-étoupes

6. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés. La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.

Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif. Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.

SOS FUITE D'EAU

Recherche de fuite non destructive

ENERGIA



SPECIALISTE EN
RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

EAU & GAZ

04 93 69 59 62

www.sosfuitedeau.com

contact@sosfuitedeau.com

travaux@sosfuitedeau.com

Siège social : 535 route des Lucioles, les Aqueducs, B3, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE.

Siret : 832 282 123 00021

Code APE : 7120B

Ils nous font confiance...

- Compagnies d'assurance
- Groupes hoteliers
- Parcs aquatiques
- Marine Nationale
- Collectivités locales
- Régies des eaux
- Partenaire auprès des experts des tribunaux
- Syndics de copropriétés

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

Siège social :
535 route des Lucioles, les Aqueducs,
06560 Sophia-Antipolis

DEPUIS 2009